

Fukttest takst

RW3154 - Hobby 720

Forhandler	Jæren Caravanservice A:	Km.stand	0	Eier	Din bruktbil
		Farge		Adresse	
Utført av	Marius Imingen	Chassisnr.		Telefon	
Dato	11.01.2024	Første reg.		E-post	post@dinbruktbil.no

FORKLARING: G = Godkjent F = Fukt påvist

Innvendig

1.1	G	Takluker
1.2	G	Lufteventiler på tak
1.3	-	TV antenne (hvis montert)
1.4	-	Annet utstyr på tak (hvis montert)
1.5	G	Vinduer
1.6	F	Lasteluker
1.7	-	Sykelstativ på bakvegg (hvis)
1.8	G	Ved vegg/tak høyre side
1.9	G	Ved vegg/tak venstre side

1.10	G	Bakvegg høyre
1.11	G	Bakvegg venstre
1.12	F	Diverse

Utvendig

2.1	G	Sjekk av gulvplate under
2.2	G	Hjørnet venstre bak
2.3	G	Hjørnet høyre bak
2.4	G	Hjørnet venstre fram
2.5	G	Hjørnet høyre fram


2.6	G	Rundt hjulbue
2.7	G	Høyre side
2.8	G	Venstre side
2.9	G	Bak
2.10	G	Gjennomføringer for slanger, fester,
2.11	F	Gasskasse
2.12	G	Ventiler for kjøleskap (visuell sjekk)
2.13	F	Diverse

GENERELL BESKRIVELSE

TEGNING

Dato 11.01.2024 Signatur selger

Dato 11.01.2024 Signatur kunde

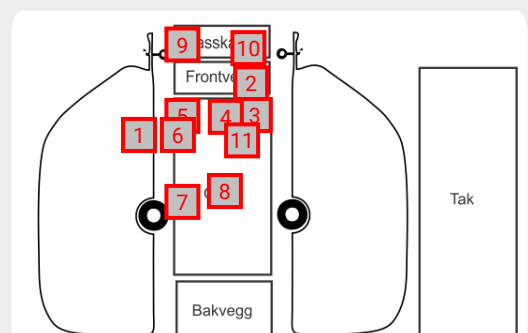

KOMMENTARER

#1	1.6	Innvendig - Lasteluker - 46,6% i lasteluke under dobbeltseng. Innmat må skiftes.	0
#2	1.12	Innvendig - Diverse - 76,1% i frontvegg på bad nede ved blomsterbrettet. Her er det også mugg/sopp på sideveggen	0
#3	1.12	Innvendig - Diverse - 99,9% i høyre hjørnet fremme på bad. Må utbedres.	0
#4	1.12	Innvendig - Diverse - 47% i front nede ved blomsterbrett høyre hjørne. Fukt langs hele nedre del.	0
#5	1.12	Innvendig - Diverse - 52,6% i front nede ved blomsterbrett venstre side. Må utbedres.	0
#6	1.12	Innvendig - Diverse - 40,1% i gulv inntil veggen forran lasteluke vestre side. Bør utbedres.	0
#7	1.12	Innvendig - Diverse - Gulvet under kjøkkenbenk måler rett under 20%, men gulvet er mykt. Burde utbedres.	0
#8	2.1	Utvendig - Sjekk av gulvplate under bobil/vogn: - Slitt og burde impregneres.	0
#9	2.11	Utvendig - Gasskasse - Fukt venstre side fremme. 27,6%	0
#10	2.11	Utvendig - Gasskasse - Fukt i høyre hjørnet fremme. 30,2%	0
#11	2.13	Utvendig - Diverse - Gulv under bad har 3 hull rett inn. Ser ut som det er gjort med hullsag. Her MÅ det utbedres.	0
			0


BILDER




1.12 76,1% i frontvegg på bad nede ved blomsterbrettet. Her er det også mugg/sopp på sideveggen



1.12 76,1% i frontvegg på bad nede ved blomsterbrettet. Her er det også mugg/sopp på sideveggen

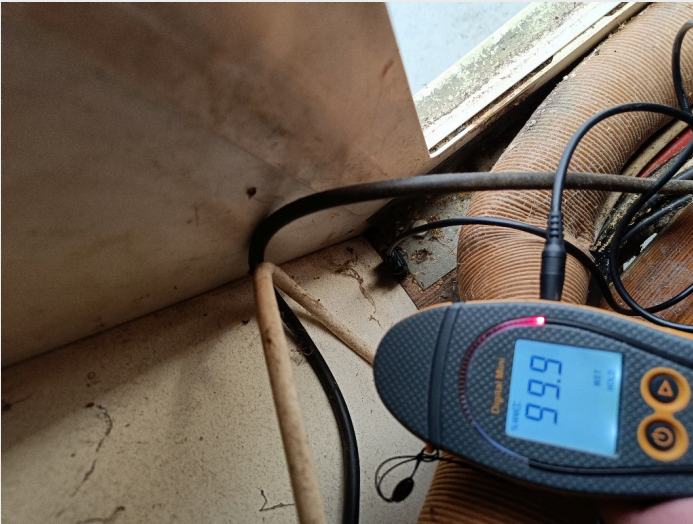

1.12 99,9% i høyre hjørnet fremme på bad. Må utbedres.

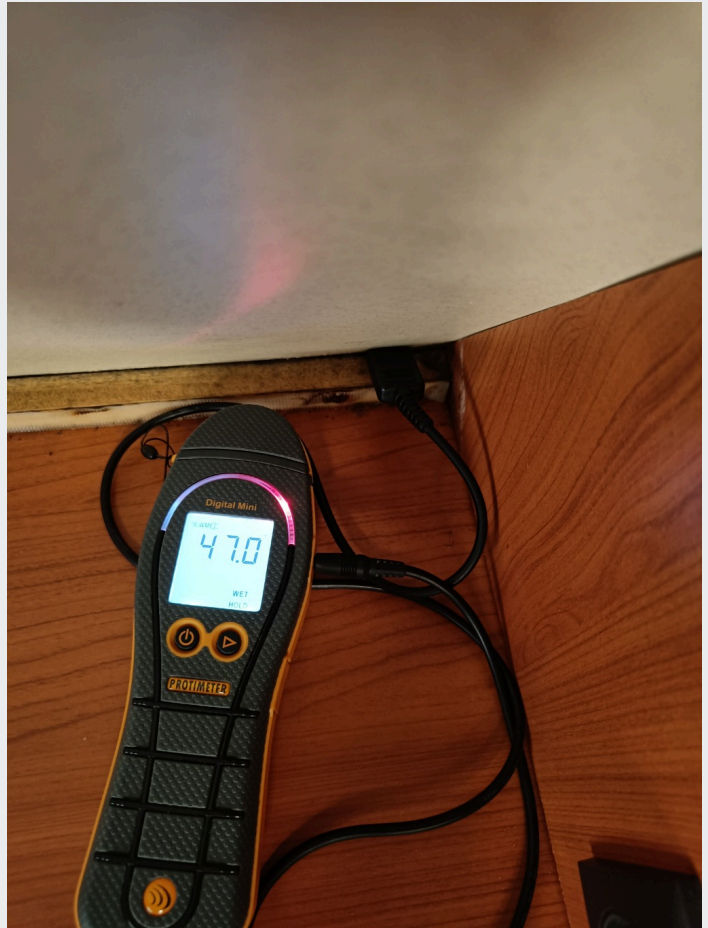

1.12 47% i front nede ved blomsterbrett høyre hjørne. Fukt langs hele nedre del.



1.12 52,6% i front nede ved blomsterbrett venstre side. Må utbedres.



2.1 Slitt og burde impregneres.



2.13 Gulv under bad har 3 hull rett inn. Ser ut som det er gjort med hullsag. Her MÅ det utbedres.



2.13 Gulv under bad har 3 hull rett inn. Ser ut som det er gjort med hullsag. Her MÅ det utbedres.




2.13 Gulv under bad har 3 hull rett inn. Ser ut som det er gjort med hullsag. Her MÅ det utbedres.



2.11 Fukt venstre side fremme. 27,6%



2.11 Fukt i høyre hjørnet fremme. 30,2%

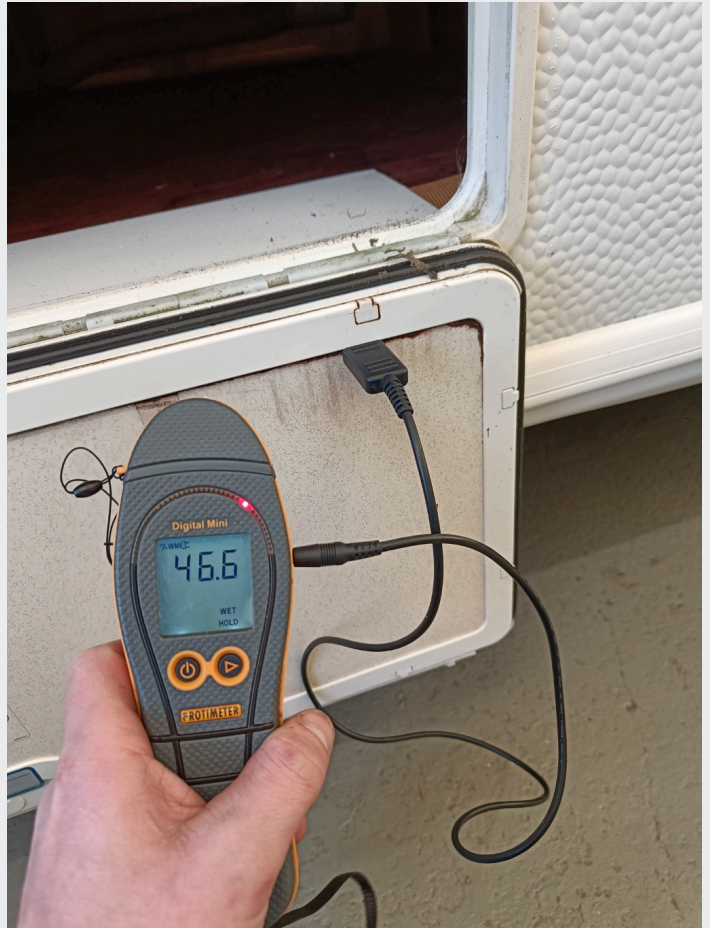

1.6 46,6% i lasteluke under dobbeltseng. Innmat må skiftes.



1.12 40,1% i gulv inntil veggen forran lasteluke vestre side. Bør utbedres.